

febieXAKT



Courroies striées

febi n° 28885

Réf. origine 77 00 111 671

S'adapte sur

Renault 1.4 16V (K4J) et 1.6 16V (K4M) Moteurs avec systèmes de climatisation



>> PROBLEME:

La courroie striée produit un bruit anormal, s'use rapidement et risque de se déchirer.

>> CAUSE:

La version d'origine de la courroie striée comporte 6 rainures. L'utilisation de la courroie à 6 rainures peut entraîner une usure plus rapide du flanc de la courroie et du profil des rainures (voir Fig. 1). Cela peut créer des dommages importants au moteur.

>> SOLUTION:

Renault a réglé la courroie. febi recommande d'utiliser une courroie febi 28885 (réf. origine 77 00 111 671). La nouvelle version comporte 5 rainures tandis que toutes les poulies en comportent 6. Cela évite l'usure accélérée et le déchirement précoce. La nouvelle version réduit également le bruit et permet une durée de vie prolongée de la courroie.

>> NOTE CONCERNANT LE MONTAGE:

Veuillez noter que la courroie doit être placée sur les rainures de manière à ce que la rainure intérieure reste libre sur toutes les poulies (voir Fig. 2).





>> VEUILLEZ NOTER:

Veuillez également vérifier que la poulie à roue libre d'alternateur fonctionne parfaitement avant de remonter la courroie.

febi France s.a.r.l.

11, Village d'Entreprises | Avenue de la Mauldre

Z.A. de la Couronne des Prés | 78680 Epône | France

Tel. +33 (0) 1. 30.99.94.00. | Fax. +33 (0) 1. 30.99.94.01. | E-mail: info@febi.fr

