

Instructions de montage pour le galet tendeur 531 0402 20

Constructeurs:

Audi, Skoda, Volkswagen

Moteur: 2.5 TDI

Codes moteur: AFB, AKN, AYM, AKE,
BAU BDH, BCZ, BDG,
BFC

Référence INA: 531 0402 20

Références OE: 059 109 243 D
059 109 243 J

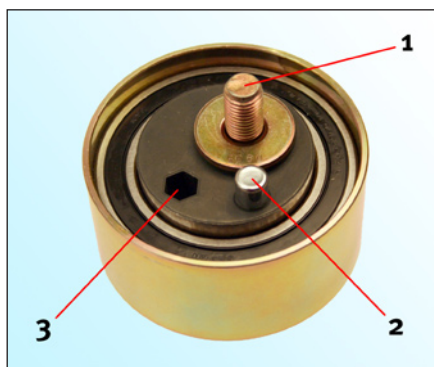


Image 1: 531 0402 20 (vue arrière)

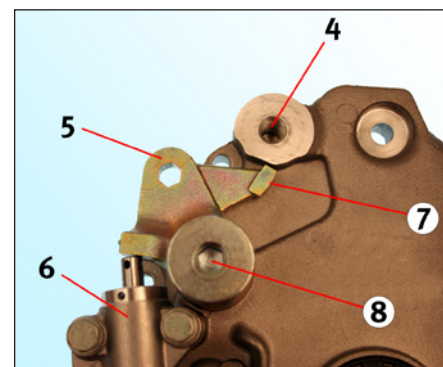


Image 2: Flasque du vilebrequin

Lors des travaux sur la distribution, veiller à un montage correct du galet tendeur **531 0402 20** disposé dans la partie basse du moteur.



Un montage incorrect risque d'endommager le moteur lors de son fonctionnement !

Respecter les instructions du constructeur automobile !

Légende :

- (1) Vis de fixation
- (2) Tenon de butée
- (3) Ouverture 6 pans
- (4) Filetage pour la fixation du galet tendeur
- (5) Levier de renvoi
- (6) Tendeur de courroie hydraulique
- (7) Surface de contact du levier de renvoi
- (8) Point de rotation du levier de renvoi

Lors du montage du tendeur de courroie hydraulique (6) et du galet tendeur, respecter l'alignement correct du tenon de butée (2) du galet tendeur (**image 3** et **image 4** en **page 2**).

Lors du montage, le tenon de butée (2) doit impérativement toucher la surface de contact (7) du levier de renvoi (5).

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Instructions de montage pour le galet tendeur 531 0402 20

Correct!

Image 3:

Le tenon de butée (2) du galet tendeur touche la surface de contact (7) du levier de renvoi (5).

Image 4:

L'ouverture 6 pans (3) se trouve approximativement dans l'angle droit de l'axe de la vis de fixation (1) du galet tendeur et du point de rotation (8) du levier de renvoi (5) (cf. lignes d'orientation jaunes).

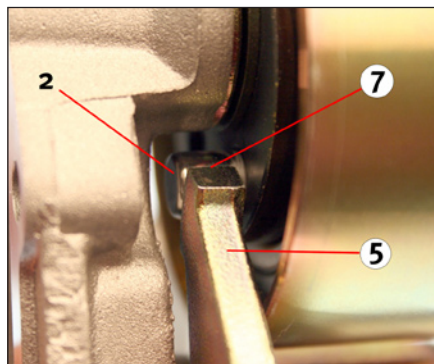


Image 3: Position de montage correcte (vue arrière)

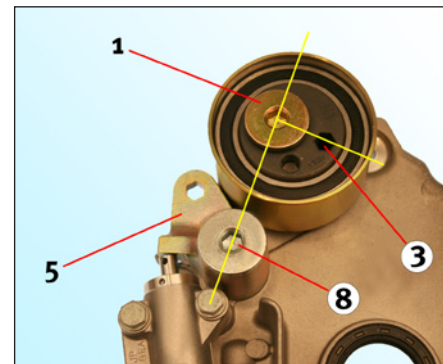


Image 4: Position de montage correcte (vue avant)

Incorrect!

Image 5:

Le tenon de butée (2) du galet tendeur se trouve à l'arrière du levier de renvoi (5).

Image 6:

L'ouverture 6 pans (3) se trouve en ligne droite par rapport à l'axe de la vis de fixation (1) du galet tendeur et du point de rotation (8) du levier de renvoi (5) (cf. lignes d'orientation jaunes).

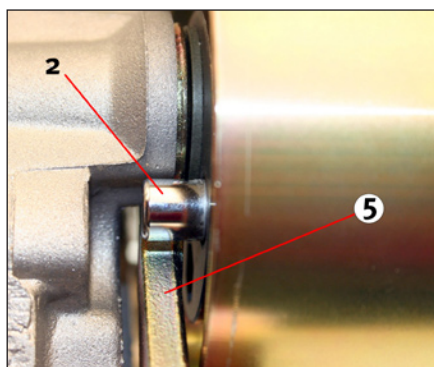


Image 5: Position de montage **incorrecte** (vue arrière)

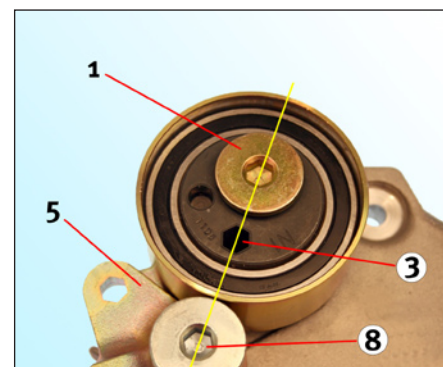


Image 6: Position de montage **incorrecte** (vue avant)

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 11.2007

INA 0007

Sous réserve de modifications techniques
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

