



Solution de réparation pour MAN D2066/D2866/D2876

Les sièges de paliers principaux des moteurs indiqués plus haut ne peuvent pas être rectifiés de façon conventionnelle par les chapeaux de palier crack. Pour quand même pouvoir rectifier ces blocs-moteur, Motor Service propose un coussinet (jeu complet) avec surcote extérieure.

Ce coussinet (jeu complet) avec un diamètre extérieur plus grand permet au rectifieur de traiter les sièges de paliers principaux défectueux du bloc-moteur.



Les coussinets à surcote extérieure sont disponibles uniquement pour les moteurs sans coussinet de butée (1999 →).



| Constructeur | Moteur | Année de construction | Dimensions (dia. extérieur/ dia. intérieur) | N° KS |
|--------------|--------|-----------------------|--|------------|
| MAN | | 06/1999 → | + 0.50/STD | 77 682 700 |
| | D2876 | + 0.50/0.25 | | 77 682 710 |

| 9 | X | | gå: | 17 | 9 | 8 | 4 | 8 9 | |
|----------|---------|--------------------|--|-------------|----------------------|---|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 128 | Cyl. 6 | 90 578 6, 90 | 579 6, 90 5 | 81 6, 90 58: | 6 | | | |
| D 2866 E | iuro 2 | LF 29 04.2000 → | D (LA) | 6 1196 | 37 cm ³ 2 | v | 294 kW (400 P | S) | 155,00 mm |
| HL | St/8/61 | 104,000 103,980 | 111,022 111,000 | 36,00 | 3,478 | STD 0,10 0,25 0,50 0,75 1,00 | 78 586 600 78 586 605 78 586 610 78 586 620 78 586 630 78 586 640 | 7 | 77 682 600 77 682 605 77 682 610 77 682 620 77 682 630 77 682 640 |
| HL | St/B/G1 | 104,000 103,980 | 111, <mark>5</mark> 22 111, <mark>5</mark> 00 | 36,00 | 3,728 | STD 0,25 | | 7 | 77 682 700 (2) 77 682 710 (2) |

Exemple du catalogue – Coussinet à surcote extérieure pour MAN D2866

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations.

Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels, le CD TecDoc ou encore les systèmes se basant sur les données TecDoc.

