



TURBOS
TURBOS HOET



NUMBER ONE
IN
TURBOS

TECHINFO T131

WWW.TH-GROUP.EU

TECHINFOT131

TECHNISCHE INFO – IVECO 3.0HDI F1CE – turbo 1100753

De Iveco F1CE motoren hebben specifieke aandacht nodig bij vervanging van de turbo zodat herhaling van de turbo schade wordt voorkomen.


Het is dus van groot belang dat volgende werkmethode wordt opgevolgd:

Bij vervanging van de Turbo's Hoet turbo **1100753** dient ten allen tijde de carterontluchtingseenheid gecontroleerd te worden op vervuiling, en dient het filter vervangen te worden. Wordt dit nagelaten, dan kan de nieuwe turbo beschadigd raken.

Toepassing op volgende voertuigen :

- Citroen Jumper 3.0Hdi 155/160/180hp
- Peugeot Boxer 3.0Hdi 155/160/180hp
- Fiat Ducato 3.0Jtd Multijet 160hp
- Iveco Daily IV 3.0Hdi 160hp

OE part numbers : PSA 117918/1614156980 - Fiat 5801686484 - Iveco 504075145

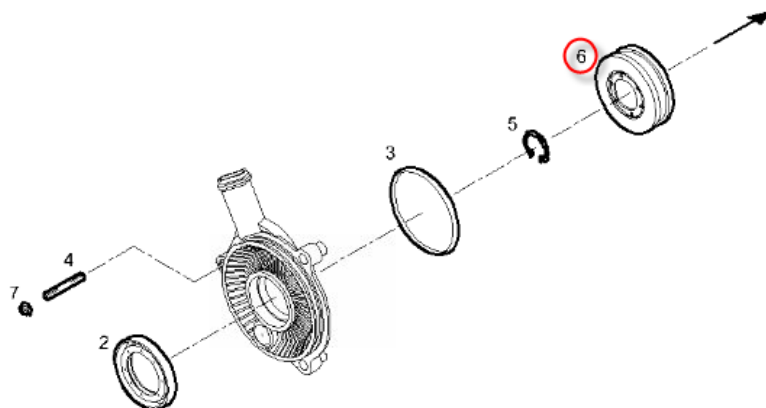

TECHINFOT131

INFORMATION TECHNIQUE – IVECO 3.0HDI F1CE – turbo 1100753

Les moteurs Iveco F1CE nécessitent une attention particulière lors du remplacement du turbo.
Il est absolument nécessaire que la méthode de travail suivante soit respectée :


Lors du remplacement du turbo Turbo's Hoet **1100753** il est impératif de contrôler le reniflard moteur, et de remplacer son filtre.

A défaut, l'encrassement de ce dernier peut endommager le nouveau turbo.

Applications concernées :

- Citroen Jumper 3.0Hdi 155/160/180cv
- Peugeot Boxer 3.0Hdi 155/160/180cv
- Fiat Ducato 3.0Jtd Multijet 160cv
- Iveco Daily IV 3.0Hdi 160cv

OE part numbers : PSA 117918/1614156980 - Fiat 5801686484 - Iveco 504075145

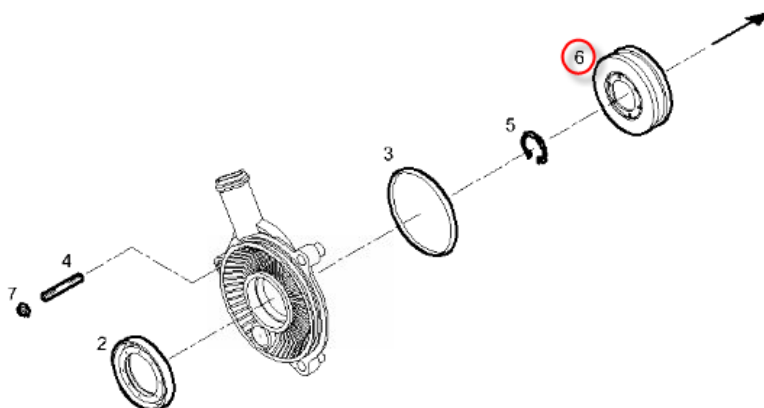

TECHINFOT131

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ – IVECO 3.0HDI F1CE – turbo 1100753

Двигателите Iveco F1CE се нуждаят от специално внимание при подмяна на турбокомпресора за да се предотвратят повреди.


ВАЖНО Е СЛЕДВАЩАТА ИНСТРУКЦИЯ ДА СЕ СПАЗИ СТРИКТНО!

При подмяна на турбокомпресор с Turbos Hoet номер 1100753, задължително проверете вентилацията на картерните газове и подменете филтъра. Замърсяването на картерната вентилация може да повреди новия турбокомпресор.

Засегнати автомобили и двигатели :

- Citroen Jumper 3.0Hdi 155/160/180hp
- Peugeot Boxer 3.0Hdi 155/160/180hp
- Fiat Ducato 3.0Jtd Multijet 160hp
- Iveco Daily IV 3.0Hdi 160hp

ОЕ оригинални номера: PSA 117918/1614156980 - Fiat 5801686484 - Iveco 504075145

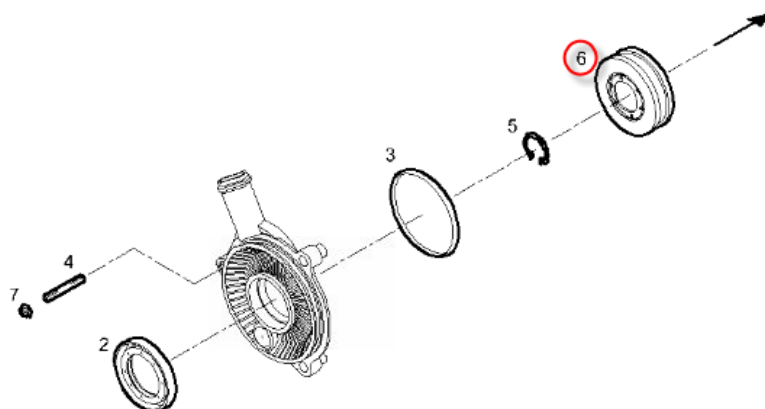

TECHINFO T131

INFORMATII TEHNICE – IVECO 3.0HDI F1CE – turbo 1100753

Motoarele Iveco F1CE necesita o atentie speciala la inlocuirea turbosuflantei pentru a preveni defectarea acesteia pe viitor.


Este important ca urmatoarea procedura de lucru sa fie urmata:

La inlocuirea turbosuflantei Turbo's Hoet cod 1100753, este necesar ca sistemul de ventilare a carterului sa fie atent verificat, iar filtrul epurator al gazelor de carter trebuie obligatoriu inlocuit. In caz contrar, contaminarea poate avaria din nou turbosuflanta.

Vehicule vizate:

- Citroen Jumper 3.0Hdi 155/160/180 cp
- Peugeot Boxer 3.0Hdi 155/160/180 cp
- Fiat Ducato 3.0Jtd Multijet 160 cp
- Iveco Daily IV 3.0Hdi 160 cp

Coduri OE piesa : PSA 117918/1614156980 - Fiat 5801686484 - Iveco 504075145

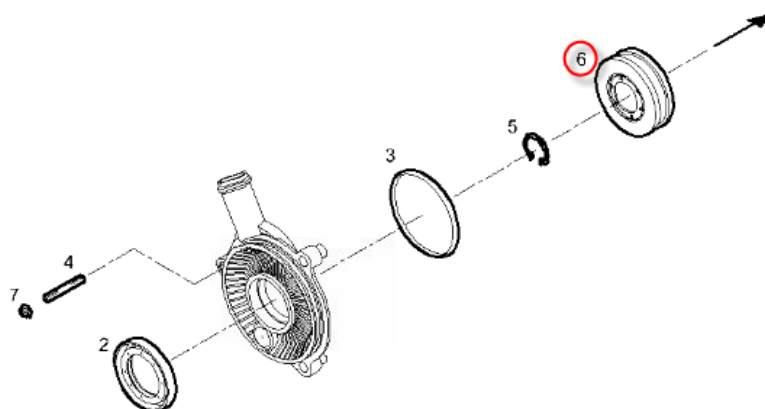

TECHINFOT131

TECHNICAL INFORMATION – IVECO 3.0HDI F1CE – turbo 1100753

The Iveco F1CE engines need a specific attention when replacing the turbocharger in order to prevent future turbocharger damage.


It is important that the following working procedure is being followed:

When replacing the Turbo's Hoet turbo 1100753, the crankcase breather needs to be checked, and the filter must be replaced. If not, the contamination can damage the new turbocharger.

Vehicles concerned :

- Citroen Jumper 3.0Hdi 155/160/180hp
- Peugeot Boxer 3.0Hdi 155/160/180hp
- Fiat Ducato 3.0Jtd Multijet 160hp
- Iveco Daily IV 3.0Hdi 160hp

OE part numbers : PSA 117918/1614156980 - Fiat 5801686484 - Iveco 504075145

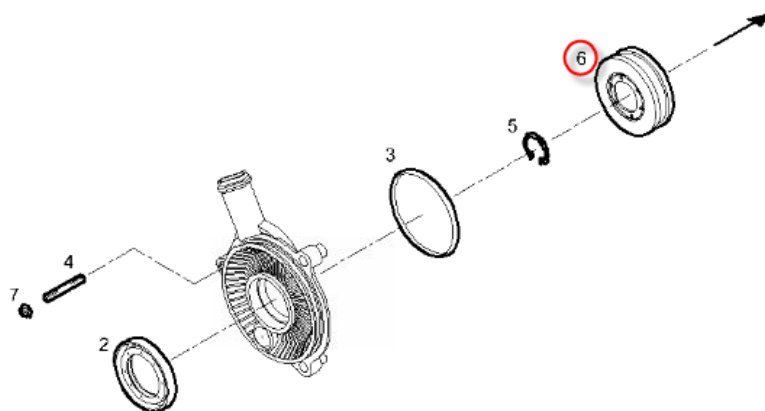

TECHINFOT131

INFORMACJA TECHNICZNA – IVECO 3.0HDI F1CE – turbo 1100753

Silniki Iveco F1CE wymagają szczególnej uwagi podczas wymiany turbosprężarki, aby zapobiec jej przyszłym uszkodzeniom.


Ważne jest przestrzeganie następującej procedury roboczej:

Podczas wymiany turbosprężarki Turbo's Hoet 1100753 należy sprawdzić odpowietrzenie skrzyni korbowej i wymienić filtr. W przeciwnym razie, zanieczyszczenie może uszkodzić nową turbosprężarkę.

Pojazdy, których to dotyczy:

- Citroen Jumper 3.0Hdi 155/160/180hp
- Peugeot Boxer 3.0Hdi 155/160/180hp
- Fiat Ducato 3.0Jtd Multijet 160hp
- Iveco Daily IV 3.0Hdi 160hp

Numery OE : PSA 117918/1614156980 - Fiat 5801686484 - Iveco 504075145

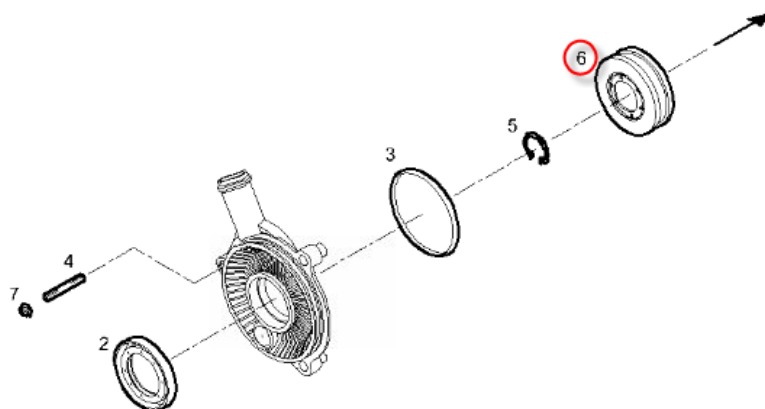

 **BorgWarner**

 *Bosch Mahle*
TurboSystems

HOLSET[®]
TURBOCHARGERS

Honeywell
Garrett[®]

IHI **CHARGING SYSTEMS**
INTERNATIONAL

 **MITSUBISHI**
TURBOCHARGER

 **turbolader**

Schwitzer